



Schleif- & Polier-Leitfaden



Step 1 - Grobschliff (Planschliff)

Öffnen der Terrazzo Oberfläche mit Metallsegment- Rund Orange DS Körnung 60/80



Step 2 - Spachteln (Poren füllen)

Porenfüllen der geschliffenen Oberfläche mit VIA Spachtelmasse. Fläche mit Trocken-Sauger absaugen, evtl. wenn nötig mit einer Einscheiben-Maschine mit Bürste nochmals nass reinigen und Absaugen. (Nass-Sauger verwenden)

Step 3 - Erster Feinschliff

Erster Feinschliff mit CAE Hybrid Werkzeug Körnung 50. Überschleifen der bereits gespachtelten Oberfläche nach ca. 2 bis 3 Stunden je nach Witterung. Evtl. bei größeren Flächen am Ende des Arbeitstages komplett spachteln und am nächsten morgen schleifen.



Step 4 - Zweiter Feinschliff (Polierschliff)

mit CAE Hybrid Körnung 100. Das Ergebnis nach diesem Schliff ist eine Seidenmatte Oberfläche, die in den meisten Fällen auch als letzter Schliff verwendet wird.



Weitere Poliergänge bis zum Hochglanz sind möglich, unter der Berücksichtigung der geforderten R-Klasse. (z.B. in öffentlichen Gebäuden ist mindestens R9 einzuhalten)

Step 5 - Abreinigung

Abreinigen der geschliffenen Oberfläche und mit VIA Mineralimprägnierung einpflegen. Achtung: Bitte auch hier das richtige Equipment verwenden!

Stand: Juni 2020

